

GEBRUIKSAANWIJZING EN VEILIGHEIDINSTRUCTIES

Accu-Vetspuit

met accessoires



Pressol Schmiergeräte GmbH

Deze documentatie is uitsluitend bedoeld voor de operator en haar personeel.

De inhoud van deze publicatie (teksten, beelden, tekeningen, grafieken, kaarten, enz.) mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming of gebruikt worden voor reclamedoeleinden of aan derden ter beschikking gesteld worden.

Pressol Schmiergeräte GmbH

Parkstraße 7

93167 Falkenstein | Germany

Tel. +49 9462 17-0

Fax +49 9462 17-208

info@pressol.com

www.pressol.com

Vertaling van de original instructies

Publicatiedatum: 08/2018

Ontwerp en product veranderingen die dienen om het product zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren blijven voorbehouden.

Inhoud

1.	Introductie	3
1.1	Voorwoord	3
1.2	Verplichtingen van het personeel	3
1.3	Symbolen in deze handleiding	3
1.3.1.	Samenstelling van de waarschuwing	3
1.3.2.	Gevarenteken	4
1.3.3.	Algemene symbolen	4
2.	Veiligheidsinstructies	4
3.	Beoogd gebruik	4
3.1	Redelijk te verwachten verkeerd gebruik	5
3.2	Opbouw en functiebeschrijving	5
4.	Technische gegevens	6
5.	Toepassingsgebied	6
6.	Gevaren bij het hanteren van de accu-vetspuit	7
7.	Eerste- en hergebruik	7
7.1	Vullen van de vet-spuit	7
7.1.1.	Vullen met vetpatroon volgens DIN 1284	8
7.1.2.	Vullen met vetspuitvulapparaat	8
7.1.3.	Vul de accu-vetspuit met vet uit een grote container	8
7.1.4.	Verwijderen van luchtruimtes	8
7.2	Vorbereiding voor gebruik	8
8.	Accu	9
8.1	Veiligheidsinstructies voor omgang met de accu	10
9.	Werking	10
10.	Onderhoud / Reparatie	11
11.	Foutmeldingen	11
12.	Explosie weergave van de Accu-vetspuit	12
13.	Oplader voor Li-Io-Accu 20 V	13
14.	Veiligheidsinstructies voor de acculader	13
15.	Reparatie / service	14
16.	Ontzorgen	14
17.	Transport	14
18.	EG-verklaring van overeenstemming	15

1. Introductie

1.1 Voorwoord

De gebruiksaanwijzing s.v.p. zorgvuldig lezen en bijzondere aandacht besteden aan de veiligheidsvoorschriften!

Voor vragen met betrekking tot het product helpen onze medewerkers u graag verder.

Uw Pressol Schmiergeräte GmbH

1.2 Verplichtingen van het personeel

Alle personen die bevoegd zijn om te werken aan de Accu-Vetspuit, zijn verplicht voor aanvang van het werk:

- De fundamentele voorschriften inzake veiligheid op de werkplek en ongevallenpreventie in acht nemen.
- De veiligheid en de waarschuwingen in deze handleiding te lezen en ernaar te handelen.

Let op! In het belang van alle betrokkenen, de volgende instructies opvolgen:

- Onthoud u van iedere onveilige handeling!
- Betracht alle gevaren en aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing!
- Bemerkt naast deze documentatie algemeen geldende wettelijke en andere bindende voorschriften voor veilig werken en ongevallenpreventie en de bescherming van het milieu!
- Draag geschikte beschermende kleding in overeenstemming met het werk!
- Voer alleen werk uit waarvoor u adequaat opgeleid en geïnstrueerd bent!
- Alleen originele onderdelen / gereedschappen van de fabrikant mogen worden gebruikt, zodat de betrouwbaarheid en garantie kunnen worden gewaarborgd.

1.3 Symbolen in deze handleiding

1.3.1. Samenstelling van de waarschuwing

Waarschuwingen zijn als volgt opgebouwd:



SIGNAALWOORD

Type en bron van het gevaar

- Gevolgen van het niet naleven van de instructies.
- Maatregelen om dit risico te vermijden.

Afhankelijk van het beveiligingsniveau worden verschillende signaalwoorden gebruikt:

Signaalwoord	Beveiligingsniveau	Gevolgen van het niet naleven
--------------	--------------------	-------------------------------

GEVAAR	Onmiddellijk dreigend gevaar	Dood of ernstig letsel
WAARSCHUWING	Mogelijk dreigend gevaar	Dood of ernstig letsel
VOORZICHTIG	Mogelijk gevaarlijke situatie	Lichte verwondingen
LET OP	Mogelijk gevaarlijke situatie	Schade aan eigendommen

**OPMERKING**

Geeft aanvullende informatie of tips die het werk vergemakkelijken.

1.3.2. Gevarenteken**Symbool****Betekenis**

Algemene gevaartekens. Het soort risico wordt nader aangeduid met een waarschuwingsteken.



Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke elektrische spanning.



Dit symbool waarschuwt voor explosieve atmosferen.

1.3.3. Algemene symbolen**Symbool****Betekenis**

Klein zwart vierkant geeft de beschrijving van de acties die u moet uitvoeren.



De lijn identificeert optellingen.



De pijl geeft kruisverwijzingen aan.

Zijn in de tekst verwijzingen naar andere hoofdstukken vereist, dan is de schrijfwijze verkort voor de duidelijkheid.

Voorbeeld: ➔ Hoofdstuk 2 Veiligheidsinstructies

Dat wil zeggen: Zie ook hoofdstuk 2 Veiligheidsinstructies.

2. Veiligheidsinstructies

Incorrect handelen met de Accu-vetspuit kan tijdens de montage en inbedrijfstelling evenals in het dagelijks gebruik verschillende gevaren veroorzaken.

**WAARSCHUWING****Gevaar voor letsel en materiële schade als gevolg van ondeskundig gebruik!**

- Hou deze handleiding bij het apparaat, klaar voor de gebruiker.
- Land-specifieke veiligheidsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften in aanmerking nemen.

3. Beoogd gebruik

De accu-vetspuit is ideaal voor mobiel gebruik en is uitsluitend bedoeld voor het verpompen en doseren van vetten tot max. NLGI 2. Te gebruiken met 20 volt batterijvermogen.

De maximaal toegestane technische gegevens niet overschrijden.

Voor goed gebruik omvat de naleving van de gebruiksaanwijzing.

Elk ander gebruik (andere media, gebruik van geweld) of ongeoorloofde wijziging (aanpassing, niet-oorspronkelijke onderdelen) kan gevaarlijk zijn en wordt beschouwd als niet voorgeschreven.

Voor schade als gevolg van onjuist gebruik, is de exploitant aansprakelijk.

3.1 Redelijk te verwachten verkeerd gebruik

Te verwachten verkeerd gebruik zou kunnen zijn:

- Gebruik van de accu-vetspuit met een patroon welke niet voldoet aan de norm DIN 1284.
- Het gebruik van vetten die niet voldoen aan de viscositeitsklasse van NLGI 2.

3.2 Opbouw en functiebeschrijving

De vetspuitbuis is uitgerust met een veerbelaste vormhuls om te helpen bij het transport van vet.

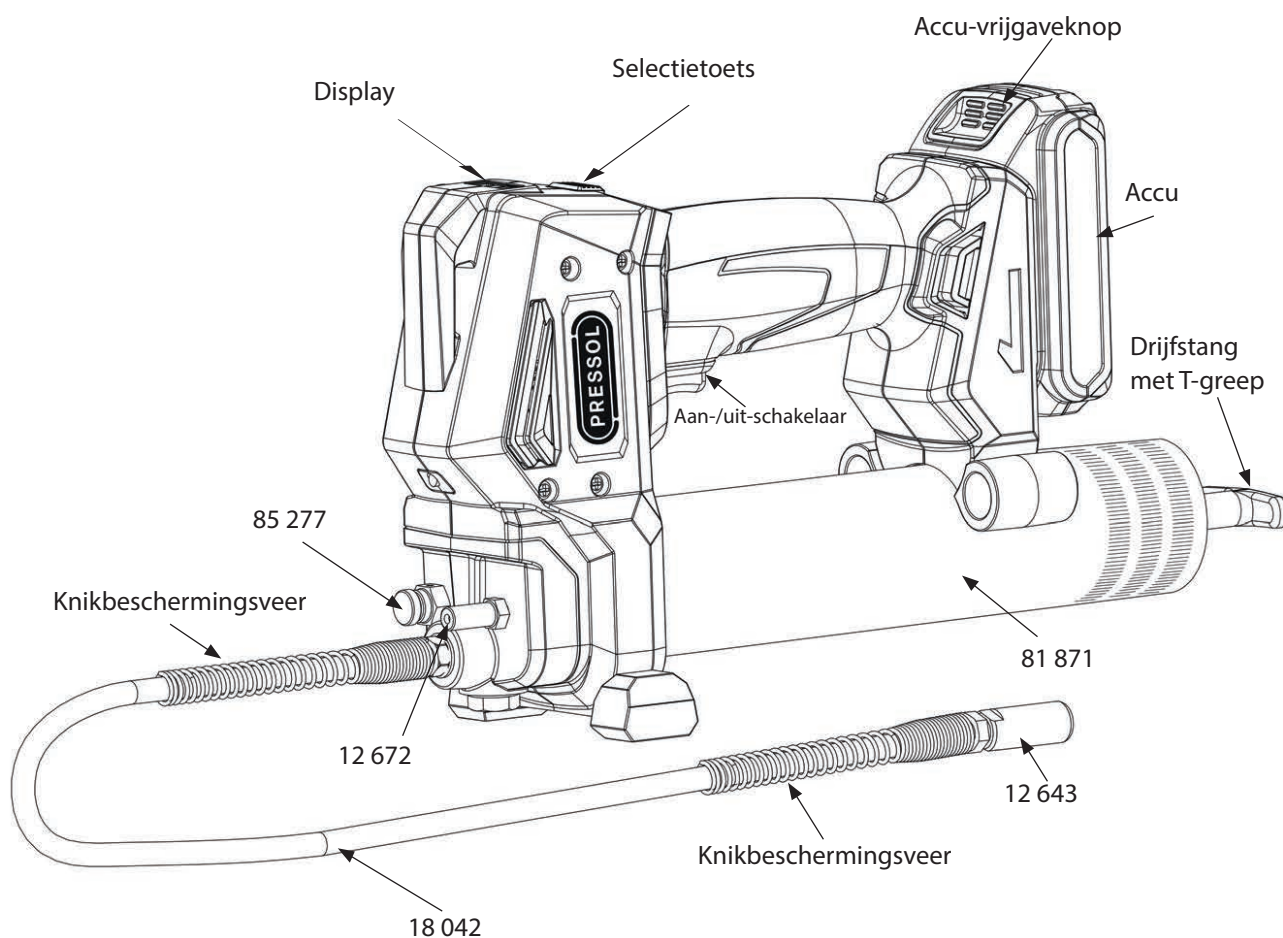


Abb. 3.2-1: Bouw van Accu-vetspuit

Onderdelen lijst

Art.-Nee.	Benaming	Art.-Nee.	Benaming
18 042	Hogedruk-vetdoorvoerslang	81 871	Verdrukbus compleet
18 051 100	Li-Io-Accu 20V, 2000 mAh	85 277	Ontluchtungsventiel
18 051 101	Li-Io-Accu 20V, 4000 mAh	00 442	Vlakke dichting voor vetspuitkop
18 051 200	Laadapparaat - 230 V	12 643	Precisiemondstuk
12 672	Vulnippel		

4. Technische gegevens

Beschrijving	Accu-vetspuit Li-Io 20 V 18 051
Vetspuit	
Bediening vetpompzuiger	continue vetafgifte door een accu aangedreven elektrische motor van 20 V
Vulmogelijkheden	400-g-vetpatroon, DIN 1284, of los vet
Smeer in de vetspuitkop	m.b.v. veerkracht
Diameter vetpompzuigern (mm)	7
Doorvoercapaciteit (g/min)	ca. 150
Bedrijfsdruk max. (bar)	400
Maximale druk (bar)	680
Luchtbelasting	< 70 db(A)
Vetdoorvoerslang (mm)	11 x 1000
Schuifstangbediening	m.b.v. T-greep
Afsluitdeksel	los
Wanddikte vetspuitbuis (mm)	1
Afmetingen LxBxH (mm)	380 x 205 x 110
Gewicht, accu-vetspuit, leeg (kg)	3,56
Laadapparaat voor Li-Io-Accu 20 V	Laadapparaat 18 051 200
Ingangsspanning	230 V/AC
Frequentie (Hz)	50/60
Ingangsvermogen (W)	45
Uitgangsspanning	16 - 21 V/DC
Uitgangsstroom (A)	1,5
Maten zonder kabel LxBxH (mm)	180 x 120 x 85
Gewicht (kg)	0,455
Aansluitkabel met eurostekker, lengte (m)	1,6
Accu	Li-Io-Accu 20 V 18 051 100
Capaciteit	2000 mAh
Spanning (V)	20
Ladezeit Accu (Minuten)	ca. 60
Doorvoerhoeveelheid/accu-lading	25 stuks 400 g patronen (zonder tegendruk) 7 stuks 400 g patronen (bij een tegendruk van ongeveer 100)
Afmetingen LxBxH (mm)	118 x 76 x 45
Gewicht (kg)	0,378
Accu	Li-Io-Accu 20 V 18 051 101
Capaciteit	4000 mAh
Spanning (V)	20
Opladtid (minuten)	ca. 120
Doorvoerhoeveelheid/accu-lading	50 stuks 400 g patronen (zonder tegendruk) 15 stuks 400 g patronen (bij een tegendruk van ongeveer 100)
Afmetingen LxBxH (mm)	118 x 76 x 65
Gewicht (kg)	0,632

Tab. 4.-1: Technische gegevens

5. Toepassingsgebied

De vetspuit is geschikt voor het gebruik van smeervet tot NLGI 2 viscositeit bij 20 °C.

6. Gevaren bij het hanteren van de accu-vetspuit



VOORZICHTIG

Overdruk aan het smeerpunt kan de smeernippel en eventueel de lager alsmede de machine beschadigen!

- Houd u aan de onderhouds- en servicebepalingen van de producent.



VOORZICHTIG

Beschadigde toebehoren kunnen leiden tot schade of persoonlijk letsel!

- Hogedrukslangen mogen niet geknikt, verdraaid of opgezwollen zijn.
- De toebehoren moeten tijdens gebruik op scheuren, afbreken of andere beschadigingen gecontroleerd worden.
- Beschadigde toebehoren direct door nieuwe originele toebehoren vervangen.



GEVAAR

- Werk niet met het accu vetspuit in de buurt van open vuur, gas of andere ontvlambare vloeistoffen.
- De accu-vetspuit kan een hoge druk opbouwen (tot 400 bar). Veiligheidsbril en werkhandschoenen zijn verplicht. Houd uw handen uit de buurt van rubberen slangen onder hoge druk.



VOORZICHTIG

Gevaar voor lichamelijk letsel door elektrische schok!

- Vermijd contact met andere metalen tijdens het smeren vanwege mogelijk aardsingsgevaar.
- Gebruik het apparaat niet in regen of natte omstandigheden (elektrische schok!).
- Gebruik de acculader niet in vochtige, natte ruimtes.
- Gebruik de vetspuit niet als het beschadigd, blootgesteld aan de open lucht of ondergedompeld in vloeistof is.

7. Eerste- en hergebruik

- Controleer de vetspuit en accessoires op volledigheid. (Zie ⇒ Hoofdstuk 12. explosietekening van het vetspuit).
- Controleer na elk vulling of vervanging van het vetpatroon de vetspuit. Let op, een luchtbel kan de vetafgifte mogelijk verhinderen of de vetspuit onwerkbaar maken..
Om de vetspuit te ontluichten dient u het ontluichtingsventiel gebruiken. (Zie ⇒ hoofdstuk 7.1.4.).

7.1 Vullen van de vetspuit

Voor de vetspuit zijn er verschillende vulmogelijkheden:

- Vullen met vetpatroon volgens DIN 1284.
- Vullen met vetspuitvulapparaat via vulnippel.
- Vul met vet uit een grote container.

7.1.1. Vullen met vetpatroon volgens DIN 1284.

Een leeg patroon verwijderen:



VOORZICHTIG

Verwondingen door overdruk!

- Open de vetspuit niet onder druk!
- Vóór elke scheiding van de kop en buis van de vetspuit moet de duwstang naar achter getrokken en onafhankelijk vergrendeld worden door de pal.

- Schroef de buis van de vetspuit uit het apparaat.
- Draai de hendel langzaam los, trek vetpatroon omhoog om uit het apparaat te verwijderen.

Een nieuw vetpatroon plaatsen:

- Verwijder de dop van volle vetpatroon en steek deze in de vetspuitbuis.
- Scheur dan pas de „pull-off“-sluiting van patroon en schroef de vetdrukknop vast.
- Terwijl u aan de drijfstang trekt, drukt u op de pal en drukt u de drijfstang weer in de buis.
- Ontlucht de vetspuit. (zie ⇨ hoofdstuk 7.1.4.).



OPMERKING

- Let op om bij de montage schoon te werken en op de exacte verbinding van accessoires met de vetperskop.
- Gebruik waar nodig gangbare afdichtingsmiddelen (b.v. Teflontape).

7.1.2. Vullen met vetspuitvulapparaat

- Plaats de vetspuit met vulnippel op de vulklep van het vetspuitvulapparaat en houd het met een lichte tegendruk vast.
- Druk op de vulleenheid om de vetspuit te vullen. Door het vullen kan de drijfstang uit de vetspuitbuis worden gedrukt.
- Terwijl u aan de drijfstang trekt, drukt u op de pal en drukt u de drijfstang weer in de buis.

7.1.3. Vul de accu-vetspuit met vet uit een grote container

- Schroef de buis van de vetspuit af.
- Doop het open uiteinde van de vetspuitbuis in het vetreservoir.
- Houd de vetspuitbuis vast en trek de zuiger langzaam aan de handgreep terug. Zorg ervoor dat het open uiteinde van de vetspuitbuis zich altijd helemaal in het vet bevindt, om aanzuigen van lucht te voorkomen.
- Stop de bevulling wanneer de zuiger volledig is uitgetrokken.
- Schroef de vetspuitbuis terug op de kop van het vetspuit.
- Terwijl u aan de duwstang trekt, drukt u op de pal en drukt u de duwstang weer in de buis.

7.1.4. Verwijderen van luchtruimtes

- Om het vetspuit te ontluchten dient u het ontluchtingsventiel gebruiken.
- Ontlucht het vetspuit, open de ontluchtingsventiel tot er vet uit de ontluchtingsventiel komt.
- Sluit het ontluchtingsventiel.
- Druk op de trekker tot er vet uit het precisie-mondstuk komt.

7.2 Voorbereiding voor gebruik

Controleer of de vetspuitbuis stevig in het apparaat is geschroefd.

Om luchtruimtes te verwijderen, opent u de ontluchtungsklep terwijl u de duwstang naar voren beweegt.

8. Accu

De accu is slechts gedeeltelijk opgeladen bij levering. Wanneer het voor het eerst wordt gebruikt, moet het volledig worden opgeladen om te zorgen voor bevredigende prestaties. Als de kracht van het gereedschap sterk daalt, betekent dit dat de accu moet worden opgeladen.



OPMERKING

- Gebruik alleen de meegeleverde oplader. Andere opladers kunnen vlam vatten en zijn niet geschikt voor dit apparaat.
- Laat de accu niet leeg worden, als het stroomniveau laag is, dit zal de levensduur van de accu aanzienlijk verminderen.

Opladen

- Sluit de oplader aan op een geschikt stopcontact voordat u de accu plaatst..
- Plaats de accu op de oplader. Zorg ervoor dat de accu en lader volledig zijn verbonden. Wanneer de accu volledig is geplaatst, hoort u een lichte klik.
- Druk op de selectietoets om de laadstatus op het display weer te geven. Als de indicator volledig is opgeladen, blijft het branden.
- Wanneer de accu volledig is opgeladen (ongeveer 60 minuten), ontkoppel de oplader en verwijder de accu. Als de accu op de oplader blijft, wordt deze volledig opgeladen maar niet overladen.

Accu aanduidingen


	Accu aanduidingen		Oplossing
	Vertraging warme / koude accu	Langzaam of snel knippen	Koel de accu (0 °C - 45 °C)
	Accustoring	Snel knippen	Accu vervangen
	Accu wordt geladen	Langzaam knippen	
	Accu volledig geladen	Continu branden	

Oplaadstatus van accu en snelheidsweggeve voor levering van vet

1.) Wanneer de aan / uit-schakelaar wordt ingedrukt, verschijnt op het display als eerste, de oplaadstatus van de accu en vervolgens de geselecteerde transportsnelheid.

Display weergave	Betekenis
	Accu 100 % geladen
	Accu 75 % geladen
	Accu 25 % geladen

Selectietoets
voor hoge/lage
transportsnelheid

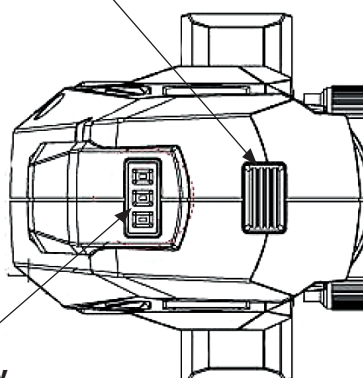

Display
oplaadstatus en weergave
transportsnelheid

2.) Door kort op de selectieknop te drukken wordt de transportsnelheid veranderd..

Display weergave	Betekenis
  	Langzame transportsnelheid, geringe levering
  	Hoge transportsnelheid, hoge levering

De indicator in het midden licht **niet** op in voorbeeld 2.

8.1 Veiligheidsinstructies voor omgang met de accu



WAARSCHUWING

Gevaar voor lichamelijk letsel door verbranding!

- **Werp de accu nooit in open vuur: explosiegevaar!**
- Laad geen defecte (lekkende) accu's op.
- Breng de accu niet in contact met water.
- Bewaar de accu niet op plaatsen waar een temperatuur van 50 °C of meer kan ontstaan.
- Bewaar de accu alleen bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 40 °C.
- Probeer de accu niet te openen.
- Bij onjuist gebruik kan vloeistof uit de accu spuiten. Deze vloeistof kan irritatie of brandwonden veroorzaken. Vermijd ieder contact met deze vloeistof. In geval van een ongeluk de betroffene plek met water afspoelen. In het geval dat vloeistof in contact met het oog komt, direct uitwassen met water en een arts bezoeken voor behandeling.
- Gebruik alleen de aangegeven oplader om de accu op te laden. Bij gebruik van een ongeschikte oplader bestaat er brandgevaar.
- Als de accu niet wordt gebruikt, moet deze van andere, metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen weggehouden worden, zodat er geen verbinding van pool tot pool kan plaatsvinden. Het veroorzaken van kortsluiting tussen de accupolen kan verbranding en brand als gevolg hebben.
- In een schone en droge opslagruimte, buiten bereik van kinderen, opslaan.

9. Werking



VOORZICHTIG

Overdruk kan leiden tot barsten van de vetspuitkop en accessoires!

- Gebruik bij het hanteren van de vetspuit geschikte uitrusting zoals beschermende handschoenen en oogbescherming.
- Plaats de vetspuit op de smeernippel met het precisiemondstuk.
- Druk op de aan / uit-schakelaar om het smeren uit te voeren.

10. Onderhoud / Reparatie

De Accu-vetspuit is in principe gemakkelijk te onderhouden en onderhoudsvriendelijk.

- Onderhouds-, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.



VOORZICHTIG

Gevaar voor lichamelijk letsel!

- Haal de stekker uit het stopcontact vóór het uitvoeren van inspectie, onderhoud of reiniging van de oplader.
- Verwijder de accu uit het apparaat.

- Vanwege de verplichting van de exploitant moeten de volgende onderdelen regelmatig worden gecontroleerd om milieu-, eigendoms- of persoonlijk letsel te voorkomen:

Voor ieder gebruik:

- Controleer de algemene staat van de vetspuit.
- Controleer op afwijkingen van alle bewegende delen.
- Let op gebarste of kapotte onderdelen, lekkende accu, beschadigde slangen en elke afwijking die een veilig opstarten zou kunnen verhinderen.
- In het geval van abnormaal geluid of trilling, controleer het apparaat vóór verder gebruik.
- Gebruik indien nodig een zachte, droge doek om vuil en vetresten aan de buitenkant van de vetspuit te verwijderen.
- Verwijder altijd de accu's wanneer de vetspuit wordt opgeborgen!
- In een schone en droge opslagruimte, buiten bereik van kinderen, opslaan.

11. Foutmeldingen

Fout	Oorzaak	Oplossing
Motor loopt niet	► Geen spanning, de accu is leeg	► Laad de accu op
Vet loopt uit het ontluchtingsventiel	► Geblokkeerd smeerpunt ► Verstopte slang	► Controleer de afvoerslang ► Reinig of vervang de slang
Vetpers levert geen vet	► Luchtbellen in smeervet ► Drijfstang geblokkeerd	► Controleer of de vetspuitbuisconstructie vet bevat ► Herhaal het voorbereidingsproces (⇒ Hoofdstuk 7) ► Verwijderen van luchtruimtes (⇒ Hoofdstuk 7.1.4.) ► Vervang de vetspuitbuisconstructie
De accu kan niet worden geladen	► De oplader wordt niet goed voorzien van elektriciteit ► De accu is beschadigd	► Controleer de stroomkabelaansluiting ► Vervang de accu

12. Explosie weergave van de Accu-vetspuit


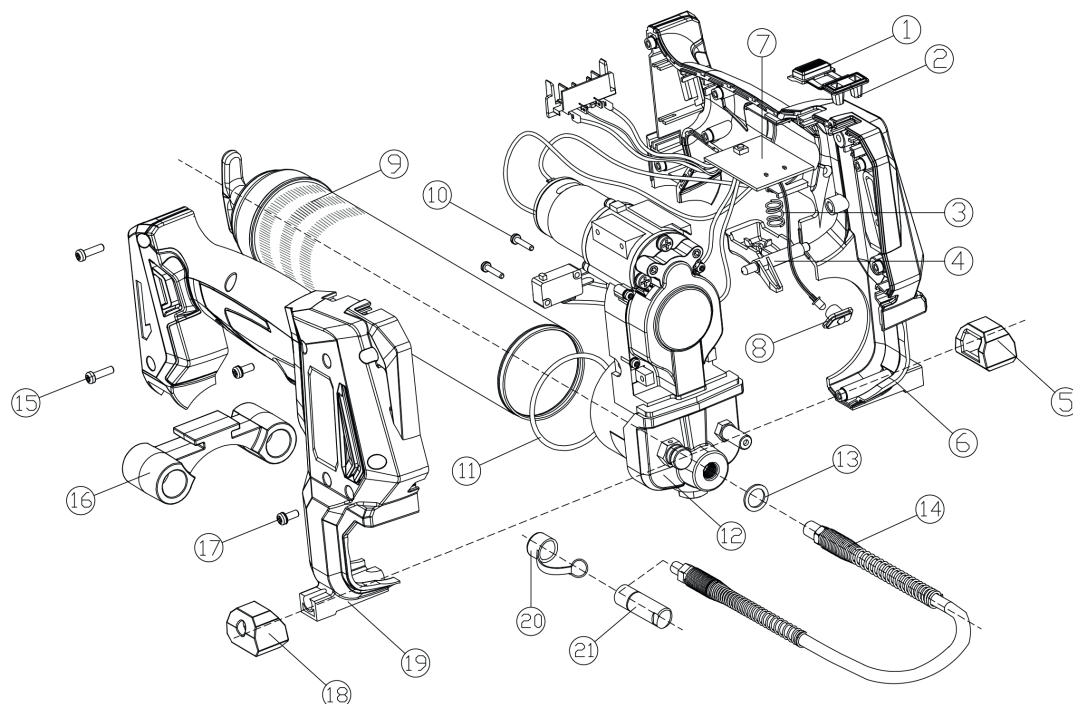


Fig. 12.-1 Explosie weergave van de Accu-vetspuit

Pos.	Aantal	Beschrijving
1	1	Snelheidsselectieknop
2	1	Snelheidsweergave
3	1	Veer
4	1	Aan-/uit- schakelaar
5	1	Standvoet (links)
6	1	Behuizing (links)
7	1	Bedieningspaneel bouwmodule
8	1	Led-kap
9	1	Vetspuitbuis bouwmodule
10	2	Kruiskopschroef
11	1	O-ring
12	1	Versnellingsbakmodule
13	1	Schroef van koper
14	1	Hogedrukvetafgifteslang
15	1	Kruiskopschroef
16	1	Slanghouder
17	8	Schroef m4 x 10 met ring
18	1	Standvoet (rechts)
19	1	Behuizing (rechts)
20	1	Deksel precisiemondstuk
21	1	Precisiemondstuk

Tab. 12.-1: Overzicht van de afzonderlijke onderdelen van Fig. 12.-1

13. Oplader voor Li-Io-accu 20 V

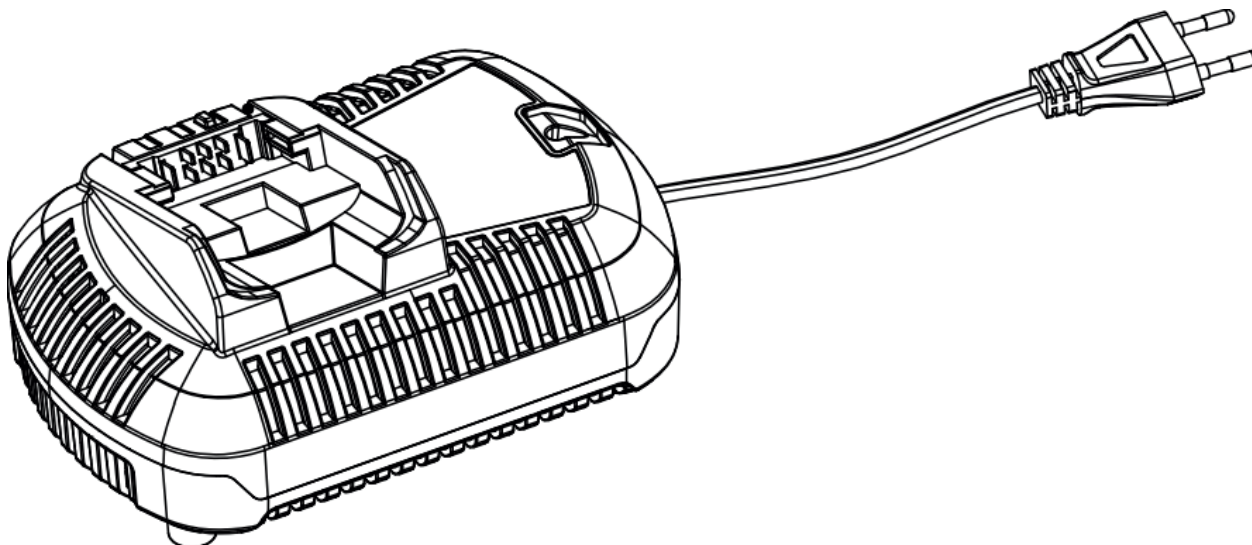

WAARSCHUWING

Gevaar voor lichamelijk letsel door elektrische schok!

- Gebruik alleen de gespecificeerde oplaadbare accu (18 051 100) die bij dit apparaat is meegeleverd voor de acculader. Acculader ook voor (18 051 101). Andere soorten accu's kunnen barsten, lichamelijk letsel en materiële schade veroorzaken.
- Gebruik alleen de meegeleverde oplader om de accu op te laden. De acculader en de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen voor gezamenlijk gebruik.

14. Veiligheidsinstructies voor de acculader



WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel en materiële schade door ondeskundig gebruik

- Lees alle instructies en waarschuwingen op de acculader en accu voordat u de acculader gebruikt.
- Lees en volg de waarschuwingen in deze handleiding. Risico op lichamelijk letsel door brandwonden en elektrische schokken.



WAARSCHUWING

Risico op lichamelijk letsel door brandwonden en elektrische schokken!

- Laat **geen** vloeistoffen in de acculader komen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Koppel de acculader los van het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Stel de oplader niet bloot aan regen of sneeuw.
- Trek altijd aan de stekker, niet aan de kabel, om de acculader los te koppelen van de stroombron. Dit vermindert het risico op beschadiging van de stekker en de kabel.
- Leg het netsnoer zo dat niemand er op kan stappen of erover kan struikelen.
- Een verlengsnoer mag alleen worden gebruikt wanneer dit absoluut noodzakelijk is. Een onjuist verlengsnoer kan brand of gevaarlijk letsel door een elektrische schok veroorzaken.
- Plaats geen voorwerpen op de acculader of plaats de acculader niet op een zacht oppervlak, omdat dit de ventilatiesleuven kan blokkeren en het apparaat kan oververhitten. Stel de acculader ver weg van warmtebronnen. De acculader is voorzien van ventilatiesleuven aan de boven- en onderkant van de behuizing.
- Gebruik de acculader niet als deze hard is geraakt, is gevallen of op andere wijze is beschadigd.
- De oplader mag niet worden gedemonteerd. Breng het naar een erkend servicecentrum voor service of reparatie.
- Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen door de fabrikant, een servicecentrum of een gekwalificeerd persoon.
- De acculader is ontworpen voor gebruik met standaard 230V netspanning. Het mag niet worden gebruikt met een ander voltage.

15. Reparatie / service

De Accu-vetspuit is ontworpen en vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

Indien, ondanks alle kwaliteitsmaatregelen een probleem is opgetreden, neem dan contact op met onze klantenservice:

PRESSOL Schmiergeräte GmbH

Tel. +49 9462 17-216

Fax +49 9462 1063

service@pressol.com

16. Ontzorgen

De exploitant is verantwoordelijk voor de correcte ontzorging van de Accu-vetspuit.

De industrie-specifieke en lokale voorschriften moeten worden gevolgd bij het afvoeren van de verschillende materialen.

Ontmanteling en verwijdering van de Accu-vetspuit moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

17. Transport

Vervoer het apparaat alleen in de meegeleverde draagtas.

18. EG-verklaring van overeenstemming



Fabrikant:

Pressol Schmiergeräte GmbH

Parkstraße 7

93167 Falkenstein / Duitsland

Verklaart onder eigen verantwoordelijkheid, dat de machine:

Modell	Accu-vetspuit 18 051
Motorspanning	20 V
Gewicht zonder vet	3,6 kg
Functie	De vetspuit is geschikt voor het persen van smeervetten tot de viscositeitsklasse NLGI 2 bij 20 °C
Voldoet aan alle relevante bepalingen van de volgende richtlijnen:	
EG-richtlijnen	2006/42/EG Machinerichtlijn 2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn
Toegepaste normen	DIN 1283

Persoon welke gemachtigd is om de technische documentatie samen te stellen:

Naam: Maria Gross
Adres: Pressol Schmiergeräte GmbH
Parkstraße 7
93167 Falkenstein / Duitsland
Tel.: +49 9462 17 - 218

Pressol Schmiergeräte GmbH

Falkenstein, 31.08.2018

Dipl.-Ing. Rudolf Schlenker

(Bedrijfsleider)

Pressol Schmiergeräte GmbH

Parkstraße 7

93167 Falkenstein | Germany

Tel. +49 9462 17-0

Fax +49 9462 17-208

info@pressol.com

www.pressol.com

